RW 65 EX II

Gebrauchsanleitung

2 Leiter EX Transmitter

Seite 1

C E 1461

Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig. bevor Sie das Gerät anschließen. Anschluss und Inbetriebnahme dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.

Beachten Sie bitte, dass es sich um ein Gerät in Zweileitertechnik ("Loop-Powered") handelt.



Dieses Gerät enthält eine Ölfüllung und darf nach der Inbetriebnahme, bzw. nach dem Öffnen der Ventile nicht mehr demontiert oder gekippt werden.

Gerätebeschreibung

Der RW65_EX misst den Druck, Unterdruck und Differenzdruck von gasförmige Medien.

Das Messwerk arbeitet nach dem RINGWAAGE Prinzip. Die Zeigerstellungen werden von einem Drehwinkelsensor berührungslos erfasst und in das Ausgangssignal 4-20mA umgeformt.

Inhalt:

Inbetriebnahme	1
Anschlussplan	2
Wartung / Außerbetriebnahme	3
Technische Daten	3
Funktionskontrolle des Messwerkes	.4
Das Ringwaage Messprinzip	Ę
Überlastbarkeit / Nachfüllen	


Inbetriebnahme

1. Montage

Die Ringwaage muss genau senkrecht an einer ebenen und erschütterungsfreien Wand montiert

Die Montage im Freien sollte wegen der möglichem Minustemperaturen vermieden werden.

Die 4 Schrauben (E) lösen und den Gehäusedeckel abnehmen. Durch die nun zugänglichen Schraubkanäle wird das Gerät an der Wand befestigt (Schraubenkopfdurchmesser max. 8mm).

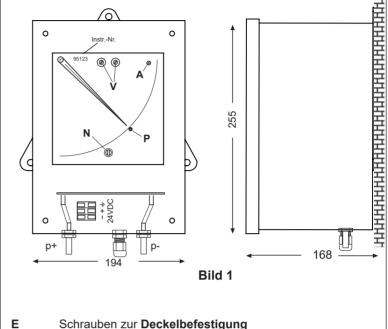

Schrauben zur Deckelbefestigung

٧ Ventile (erst öffnen, wenn das Gerät montiert ist!)

Α Arretier-Schraube

Arretier-Punkt: Nur in dieser Zeigerposition kann das

Messwerk arretiert werden

Ν Mechanische Nullpunkt-Korrektur

Instr.Nr. Bei Rückfragen immer diese Nummer bereit halten

Ventile öffnen

Beide Ventile (V) bis zum Anschlag linksdrehen.



Nicht vollständig geöffnete Ventile führen zu Fehlmessungen und lassen das Messmedium entweichen!

3. Arretierung lösen

Arretierschraube (A) bis zum Anschlag linksdrehen. Der Zeiger sollte sich nun auf Null einpendeln.

 


4. Mechanische Null-Korrektur

Zur Nullkontrolle müssen beide Ventile geöffnet, sowie beide Schlauchanschlüsse zur Atmosphäre offen sein. Das Gerät muss außerdem genau senkrecht montiert sein (siehe unten!). Letzte Korrekturen werden mit der Schraube **N** durchgeführt.

Hinweis: **"N"** hat die größte Wirkung, wenn der Schlitz 90° nach links bzw. 90° nach rechts gedreht wird.

Positionen der Schraube N:



Nach jeder Nullkorrektur das Messwerk (Ringkörper) auspendeln lassen.

Falls der Korrekturbereich der Schraube **N** nicht ausreicht, obwohl das Gerät exakt senkrecht montiert ist, bitte eine "Funktionskontrolle" (siehe Seite 5) durchführen.

5. Prozess-Anschlüsse belegen

Drucklinker Anschlussp+Unterdruckrechter Anschlussp-Differenzdruckhöherer Druck an
niedrigerer Druck anp+


Zug/Druck-Bereiche

(z.B. -25/0/+25 Pa). . linker Anschluss p+/p-


6. Elektrische Anschlüsse belegen


7. Gehäuse schließen

Deckel passgenau aufsetzen und Schrauben (**E**) gleichmäßig anziehen.

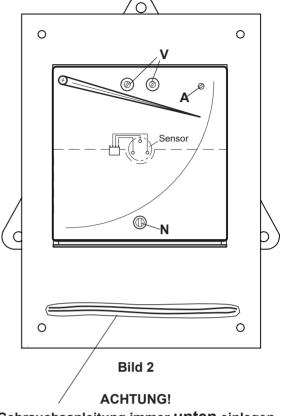

Gebrauchsanleitung immer unten einlegen (sonst Blockierung des Messwerkes)

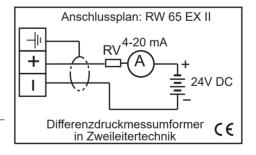

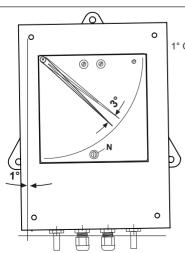

1° Gehäuse = 3° Zeiger

Eine möglichst genaue Ausrichtung der Ringwaage ist wichtig, weil das Messwerk wie eine **"Wasserwaage"** auf Lageänderungen reagiert.

Die Nullkorrekturschraube ${\bf N}$ sollte nur noch für die letzte Feinjustierung verwendet werden.



Wartung

Das Ringwaage-Messwerk arbeitet wartungs- und verschleißfrei. Die Füllflüssigkeit Mineral-Öl (Dichte 0,8kg/l) hat keine Verdunstung und muss nicht nachgefüllt werden. Das Synth.Öl (Dichte 1,9kg/l) ist weitgehend verdunstungsfrei; nur bei dauerhaft hohen Umgebungstemperaturen sollte etwa alle 2-3 Jahre eine Kontrolle der Ölmenge stattfinden (siehe "Funktionskontrolle")

Außerbetriebnahme

- 1. Hilfsenergie abschalten!
- **2.** Deckel abschrauben. Elektrische Leitungen abklemmen.
- 3. Anschließend den Zeiger vorsichtig (nur in Nähe der Zeigerachse anfassen!) auf den Arretierpunkt P bringen und in dieser Stellung die Schraube A bis zum Anschlag rechtsdrehen.
- 4. Beide Ventile V schließen (rechtsdrehen bis zum Anschlag)
- **5.** Deckel wieder schließen. Gerät demontieren.

Technische Daten

Gehäuse Wandmontage, Messing blau RAL5015; Schutzart IP65, ca. 4Kg;

Messwerk Ringwaagesystem mit 2-fach kugelgelagertem Ringkörper und werkseitig

eingefüllter Sperrflüssigkeit

Messwert-Abgriff Magnetfeldsensor ("Feldplattenpotentiometer"), berührungslos, verschleißfrei,

Sperrflüssigkeiten Messbereiche bis +/-700 Pa: Mineral-Öl, Dichte 0,8kg/l

Bereiche über 700 Pa bis +/-1,5 kPa: Synth.-Öl, Dichte 1,9kg/l

Genauigkeit Anzeige +/-1% v. Endwert; Ausgang +/-2% vom Endwert (bei 20 C°)

Zul. Umgebungstemp. -20...+50 C°

Elektr. Ausgang 4-20mA, Schleifenspeisung 24V

Max. Bürde R=(U - 12V) / 0,02A

EMV Die Grenzen gemäß 2014/30/EU werden eingehalten.

ATEX II 1G Ex ia IIC T4 Ga

II 1D Ex ia IIIC T135°C Da

Ui= 29V, Ii= 107mA



Funktionskontrolle (Messwerk)

Unter regulären Bedingungen arbeitet das Messwerk wartungs- und verschleißfrei. Die Kalibrierung bleibt auch nach Jahren bestehen da sie von einem Gewicht statt von einer Feder bestimmt wird.

Nach Störfällen, oder zur allgemeinen Kontrolle bieten sich die beiden folgenden Tests an:

Test 1 . . . Kontrolle der Ölmenge

Obwohl die Menge der Ölfüllung keinen direkten Einfluss auf die Messung hat (siehe "Messprinzip"), muss dennoch eine bestimmte Mindestmenge vorhanden sein.

Einen sauberen Schlauch auf die linke Tülle (p+) stecken und leicht (!) hineinblasen, bei gleichzeitiger Beobachtung des Zeigers.

Steigt die Anzeige bis auf den Skalen-Endwert, ist auf jeden Fall genügend Sperrflüssigkeit im Ringkörper vorhanden.

Kommt die Luft hingegen vor (!) Erreichen des Endwertes aus der anderen Schlauchtülle heraus, muss Öl nachgefüllt werden (siehe Seite 6).



/! \ Achtung: Nicht höher als bis zum Endwert blasen!

Geräte für Zug/Druck Messungen:

Bei symmetrischen Messbereichen (z.B. -25/0/+25 Pa) reicht es aus, nur eine Seite, wie oben beschrieben, zu testen.

Bei unsymmetrischen Bereichen (z.B. -4/0/+2 mbar) ist der höhere Zahlenwert zu testen, in diesem Beispiel also -4 mbar.

Nie mit dem Mund die Luft ansaugen, um Unterdruck zu erzeugen!

Stattdessen den Schlauch auf die rechte Tülle stecken und vorsichtig hineinblasen. Der Druck am "falschen" Anschluss invertiert die Drehrichtung des Zeigers und simuliert so einen Unterdruck.

Test 2 . . . Kontrolle der (mechanischen) Nullstellung

Eine Nullkontrolle gemäß Abschnitt 4 (Seite 2) durchführen.

Geht der Zeiger trotz Ausrichten des Gerätes und Justieren mit der Schraube N nicht auf Null, können folgende Fehler vorliegen:

- a) ... Transportschaden, oder Reibung durch verschmutzte Kugellager (beides eher selten)
- b) ... ausgelaufenes Öl hat längere Zeit in den inneren Silikonschläuchen gestanden und diese so aufgequollen, dass sie die freie Drehung des Ringkörpers behindern. Möglicherweise kann der Austausch der Schläuche vor Ort selbst erfolgen. Besonders bei Messbereichen unter 100 Pa empfehlen wir jedoch eine Reparatur bei uns im Werk.

Die Ringwaage arbeitet jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit fehlerfrei, wenn:

- 1. der Endwert erreicht wird (Test 1)
- 2. der Zeiger auf Null* geht (Test 2)

*Messbereiche unter 100 Pa benötigen dazu 2-3 Minuten; Abweichungen innerhalb der Gesamtgenauigkeit (+/-1% v. Endwert bzw. +/-1,5 Pa) sind erlaubt



Das Ringwaage Messprinzip

Bild 1

Ein knapp zur Hälfte mit Öl gefüllter, drehbar gelagerter Hohlring ist durch eine Trennwand **T** in zwei Kammern geteilt, die über hochflexible Schläuche **S** mit Zug, Druck oder Differenzdruck beaufschlagt werden.

Die Wirkung der Druckdifferenz auf die Trennwand dreht den Ringkörper so weit, bis sich ein Kräftegleichgewicht mit dem Gegengewicht **G** einstellt.

Je nach Belegung der Prozessanschlüsse arbeitet die Ringwaage als Zug-, Druck- oder Differenzdruckmesser.

Vorteil: Langzeitgenauigkeit

Die Kalibrierung einer Ringwaage wird ausschließlich von festen, auch über Jahre unveränderlichen Faktoren bestimmt. Statt einer Messfeder (Membran) bestimmt ein Kalibriergewicht die Messung.

Bild 2

zeigt die während einer Messung wirkenden Kräfte und Hebelarme, es bedeuten:

∆p Differenzdruck [Pa]

s Schwerpunkt-Abstand von G [m]

r mittlerer Ringradius [m]
A Fläche der Trennwand [m2]

G Gewichtskraft [N]

Die "Sperrflüssigkeit"

Menge und Dichte der Füllflüssigkeit kommen in der Ringwaagegleichung nicht vor, beide Faktoren haben auf die Kalibrierung keinen direkten Einfluss.

Das Öl hat einzig die Aufgabe, den unteren Bogen des Ringkörpers abzusperren, damit sich der Druck oben an der Trennwand aufbauen kann, anstatt ungehindert auf der Gegenseite (p-) zu entweichen.


Das Öl sollte möglichst **dünnflüssig** sein, um schnell an der Innenwand abzulaufen, und es muss ausreichend **schwer** sein, um die Steighöhe im Ringkörper in Grenzen zu halten, und damit die Überlastbarkeit des Gerätes zu erhöhen. Wir verwenden folgende Sperrflüssigkeiten:


Mineral-Öl,

Dichte 0,8kg/l; für Messbereiche bis max. 700 Pa

Synthetik-Öl,

Dichte 1,9kg/l; für Messbereiche bis max. 1,8 kPa

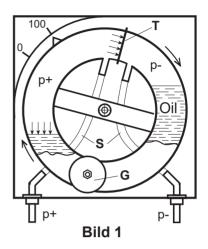

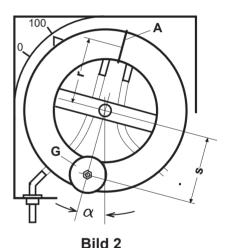

Die Ringwaage - Gleichung: Menge und Dichte der Sperrflüssigkeit kommen in der Gleichung nicht vor!

$$\triangle p = \frac{G \times s}{A \times r} \sin \alpha$$



RW 65 EX II Gebrauchsanleitung

Seite 6

Überlastbarkeit

Der kritische Punkt bei Messbereichsüberschreitungen ist erreicht, wenn das Öl kurz davor steht, in die Zuleitung zu fließen (Bild 3).

Dieser "Durchschlagpunkt" ist ausschließlich abhängig von der Dichte der Sperrflüssigkeit, nicht jedoch vom jeweiligen Messbereich der Ringwaage:

Mineral-Öl (0,8kg/l)

Durchschlagpunkt bei ca. +/- 900 Pa

Synth.-Öl (1,9kg/l)

Durchschlagpunkt bei ca. +/- 2,1 kPa

Beispiel: Eine Ringwaage, Messbereich 0...40 Pa, gefüllt mit Öl der Dichte 0,8kg/l, ist beliebig lange überlastbar bis +/-900 Pa.

Eine Ringwaage mit der Füllung Synth.-Öl (Dichte 1,9kg/l) ist sicher bis +/- 2,1 kPa.

Hinweis: Für Messbereichs-Überschreitungen über die genannten 900 Pa bzw. 2,1 kPa hinaus, ist eine spezielle "Überlastsicherung DZ1" erforderlich.

Nachfüllen

Sollte die Funktionskontrolle (siehe Seite 4) ergeben haben, dass Öl nachgefüllt werden muss, kann dieses bei uns unter Angabe der **Gerätenummer** nachbestellt werden.

Zum Nachfüllen muss sich die Ringwaage in normaler, senkrechter Betriebsstellung befinden, beide Ventile müssen geöffnet sein.

1.

Das Gerät sollte an der Wand befestigt bleiben, damit die zum Nachfüllen erforderliche aufrechte Position sicher gestellt ist. Beide Ventile (V) müssen offen sein.

2.

Gehäusedeckel abnehmen. Die **Füllschraube** (F) abschrauben und das Ersatz-Öl langsam eingießen. Einen Lappen unter die Füllöffnung halten, weil je nach verbliebener Restmenge im Ringkörper zuletzt Öl aus der Füllöffnung austreten kann (=Maximalmenge).

Trichter und Schlauch werden immer zu dem Öl mitgeliefert.

Die Füllöffnung wieder schließen und den Gehäusedeckel wieder aufsetzen.


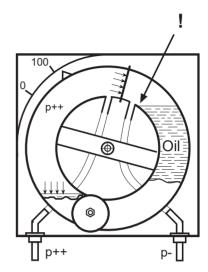


Bild 3: max. Überlastbarkeit

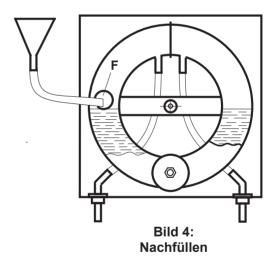

RIXEN Messtechnik GmbH & Co KG

Kornweg 1 ~ D-44805 Bochum

Tel.: +49 (0)234/86790 ~ Fax: +49 (0)234/850130

eMail: rixen@online.de www.rixen-gmbh.de

